

ケーブルチェッカ
「完ぺき」/
「完美」

取扱説明書

第6版

ご使用上の注意

この度は、弊社製品ケーブルチェッカ「完ぺき/完美 (KANPEKI/WanMei)」をご購入いただき誠にありがとうございます。

本機をご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みいただき、本機を正しくご活用いただきますようお願い申し上げます。

注意

本機をご使用になるときは、次のことを必ずお守りください。

- ①作業中は電源を切らないでください。
- ②作業途中、通信中は振動を与えないでください。
- ③直射日光の当たる場所や、熱器具の近くで使用しないでください。
- ④極端に気温の高い所や低い所、振動の多い場所で使用しないでください。
- ⑤湿気、油、鉄分の多い所や埃の多い場所で使用しないでください。
- ⑥ノイズを発生する機器と同一の電源で使用しないでください。
- ⑦本機内にクリップ、虫ピン等の異物が入った場合は、完全に取り除いてから使用してください。
- ⑧接続コネクタ、ACアダプタ挿入口が異物によりつまらないようにしてください。
- ⑨本体内蔵電池の充電は、20時間以上行わないでください。電池寿命が短くなります。

参考

本機を最良の状態でご使用いただくために、次のことに留意ください。

- ①本機の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくいときは、布に少量の中性洗剤を染み込ませてから拭き取るようにしてください。(本機内部を濡らさないように注意してください。)
- ②コネクタ、ACアダプタ挿入口に異物が入った場合、無理に押し込まずに丁寧に掃除機等で吸い取ってください。(強力な吸引力で吸い取りますと機械部が破損し、故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。)

改訂履歴

版数	発行年月日	改訂部分	改訂内容
1	2009. 02. 23	---	初版発行
2	2009. 04. 23	PCモード	完ぺきソフトのバージョンアップに伴う変更部分改訂
3	2009. 08. 04	PCモード	5. 3. 5 言語設定追加
4	2013. 11. 26	PCモード	5. 2 ⑦ ドライバの選択方法修正
5	2014. 02. 27	PCモード	プローブ+(プラス)モード追加
6	2020. 05. 22	完ぺき本体	完ぺき本体の改版に伴う変更部分改訂
		PCモード	言語設定追加に伴う画面変更など

本書に関するご注意

- ①本書の内容に関して、予告なく変更することがあります。
- ②本書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り等がございましたらご連絡ください。
- ③本書の内容に関して、運用した結果の影響、過失による損傷等につきましては、弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ④本書の内容の一部または全部を弊社に無断で転載することは禁止されています。

本書に記載されている商品名、製品名、社名などは各社における商標または登録商標です。

目次

1	概要	1
1.1	ケーブルチェッカ概要	2
2	梱包品と各部名称および接続方法	3
2.1	梱包品	4
2.2	各部の名称	4
2.3	ACアダプタの接続方法	5
2.4	USBの接続方法	5
2.5	標準拡張基板の接続方法	5
2.6	5Pクリップコードの接続方法	6
2.7	5Pコネクタと50Pコネクタのピン配置	6
3	「完ぺき」本体	7
3.1	電源の入れ方、切り方	8
3.2	メニュー	8
3.3	PC(パソコン)モード	9
3.4	PROBE(プローブ)モード	9
3.5	1vs1(1対1)モード	9
3.6	MASTER(マスタ)モード	10
3.7	WORK(ワーク)モード	10
3.8	SELF(セルフ)モード	11
4	PCソフトウェア「完ぺき」	13
4.1	PCソフトウェア「完ぺき」のインストール	14
4.2	USBドライバのインストールと設定	14
4.3	起動と終了	15
4.3.1	起動	15
4.3.2	終了	15
4.4	PC(パソコン)モード操作方法	16
4.4.1	1対1モード	16
4.4.2	プローブモード	17
4.4.3	マスタ/ワークモード	18
4.4.4	プローブ+(プラス)モード	20
4.5	ケーブルデータ	21
4.5.1	ケーブルデータ概要	21
4.5.2	ケーブル情報の編集	21
4.5.3	ピン名の編集	22
4.5.4	結線情報の編集(ケーブルデータ)	23
4.5.5	結線情報の編集(プローブデータ)	25
4.5.6	ケーブルデータのコピー、貼り付け	26
4.6	ファイル管理	26
4.7	言語設定	26
5	仕様	27
5.1	ハードウェア仕様	28
5.2	入出力電気性能(CN-A, CN-B, CN-C:検査用)	28
5.3	インターフェース	28

5.4 操作モード	28
5.5 電源(3WAY)	28
5.6 本体内蔵バッテリー	29
5.7 寸法・重量	29

1

概要

1.1 ケーブルチェッカ概要

接続先 接続元	A01	A02	A03	A04	A05	A06	...	B49	B50	C01	C02	C03	C04
A01	○	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
A02	—	○	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
A03	—	—	○	—	—	—		○	—	—	—	—	—
A04	—	—	—	○	—	—		—	—	—	—	—	—
A05	—	—	—	—	○	—		—	—	—	—	—	—
A06	—	—	—	—	—	○		—	—	—	—	—	—
...													
B49	—	—	—	—	—	—		○	—	—	—	—	—
B50	—	—	—	—	—	—		—	○	—	—	—	—
C01	—	—	—	—	—	—		—	—	○	—	—	—
C02	—	—	—	—	—	—		—	—	—	○	—	—
C03	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	○	—
C04	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	○

○：接続 —：未接続

表 1-1 ピンの接続

本機は、104点の入出力をチェックする事が可能です。

104点中1点の出力を行い、その出力に対応する入力を確認します。

出力は全104点中、1点ずつしか行えませんが全104ピンを確認する為に104回入出力を繰り返します。

上表ではA03番ピンがB49番ピンに接続されている例です。

ただし、プローブモードでは出力を行わず、ピンとCOM(プローブコモン)間の接続を確認しています。

コネクタ部の構成は、50ピンコネクタ(2個)と5ピンコネクタ(1個)で構成されます。

- ① CN-A 50ピン(A01～A50番ピン)
- ② CN-B 50ピン(B01～B50番ピン)
- ③ CN-C 5ピン(C01～C04番ピンとCOM)

変換基盤でピン数の違うコネクタに対応し、変換治具への応用が可能です。

C01～C04の用途は、例えば、シールド線とコネクタケースとの導通チェック等に使用します。

4個のキーを操作します。

- ① [MODE]キー 主に前項目に戻ります。
- ② [←]キー 項目を移動します。(数値入力の場合、数値を減します。)
- ③ [→]キー 項目を移動します。(数値入力の場合、数値を増します。)
- ④ [ENT]キー 項目を選択(決定)します。

2

梱包品と各部名称および接続方法

2.1 梱包品

ご使用になる前に、梱包品が全て入っているか確認してください。





- ・本体(バッテリー付)
- ・標準拡張基板(2枚組)
- ・フラットケーブル50P : 2本
- ・5Pクリップコード : 1本
- ・USBケーブル1.5m : 1本
- ・ACアダプタ(本体電源・充電用 : AC100V専用)
- ・取扱説明書(本書)
- ・付属ソフト(CD-R)

図 2-1 梱包品

2.2 各部の名称

本機の各部の名称を以下に示します。

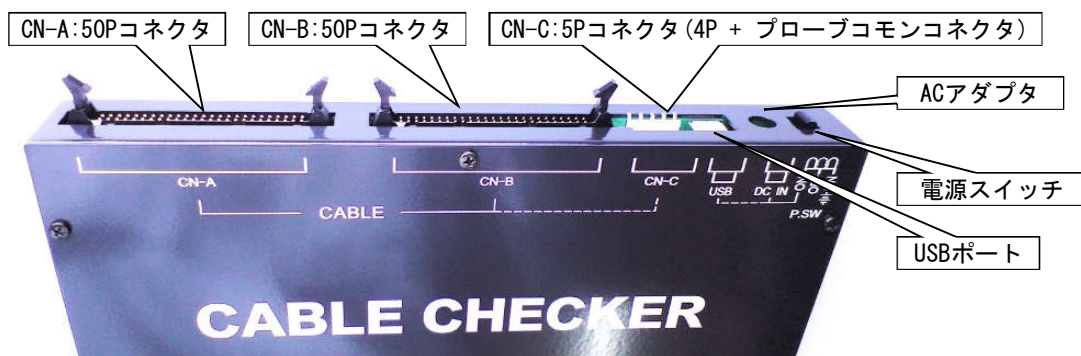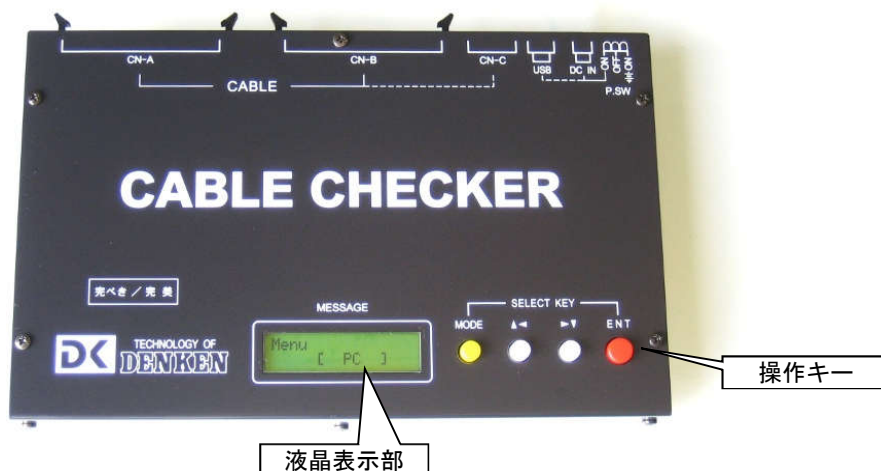

2.3 ACアダプタの接続方法

本機の内蔵充電バッテリーを充電するときや、本機をACアダプタで動かすときは本機とACアダプタを下図のように接続します。

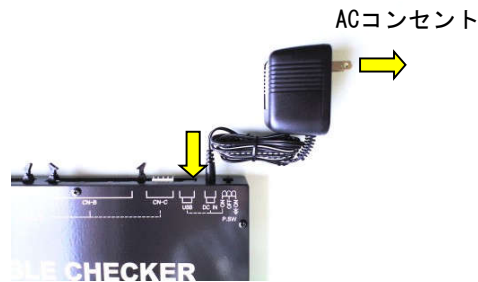


図 2-4 ACアダプタの接続方法

2.4 USBの接続方法

PC(パソコン)モードを使用するときは本機とUSBを下図のように接続します。PCとの接続方法は、4.2 USBドライバのインストールと設定を参照してください。

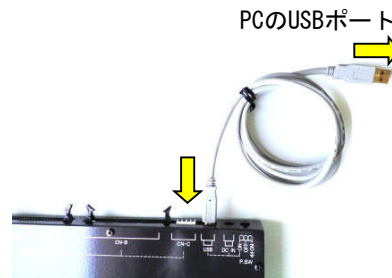


図 2-5 USBの接続方法

2.5 標準拡張基板の接続方法

本機と標準拡張基板を下図のように接続します。CN-A、CN-Bにそれぞれ接続します。



図 2-6 標準拡張基板の接続方法

2.6 5Pクリップコードの接続方法

本機と5Pクリップコードを下図のように接続します。

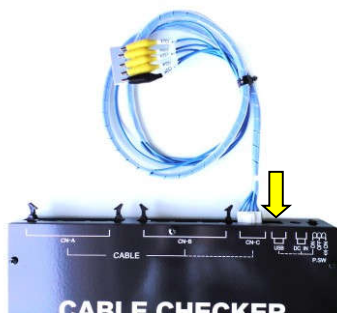


図 2-7 5Pクリップコードの接続方法

2.7 5Pコネクタと50Pコネクタのピン配置

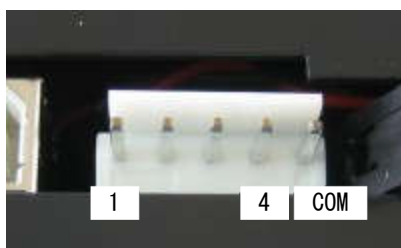


図 2-8 5Pコネクタピン配置



図 2-9 50Pコネクタピン配置

3

「完ぺき」本体

3.1 電源の入れ方、切り方

本機の電源スイッチを左側にスライドさせるとACアダプタ又はUSBから電源が供給されます。右側にスライドさせると内蔵充電バッテリーから電源が供給されます。OFF側(中央)にスライドさせると電源が切れます。電源はメニュー画面が表示されているときに切るようにしてください。

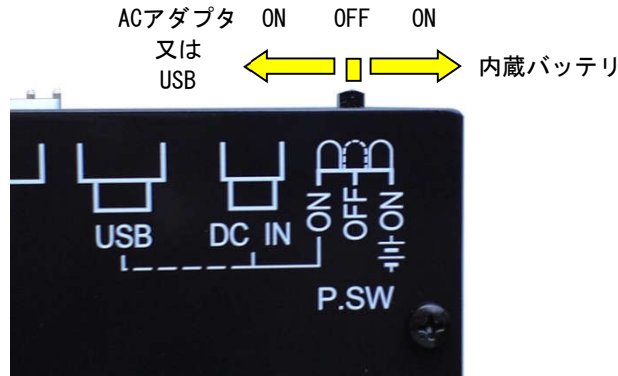


図 3-1 電源の入れ方、切り方

電源を投入すると、起動画面が表示されます。(ファームウェアバージョンも表示されます。)本機は、ACアダプタ、USBバスパワー、内蔵バッテリー(電池)で動作します。内蔵バッテリーでの動作の場合、LCDバックライトが消灯します。

K	A	N	P	E	K	I	/	W	a	n	M	e	i		
							V	e	r	.	X	.	X	X	

図 3-2 起動画面

3.2 メニュー

起動画面表示後、メニュー画面を表示します。

メニュー画面からモード選択を行います。

画面上段右端の(Bt)は、内蔵バッテリーでの使用中にバッテリー残量が少なくなっている場合に表示されます。(表示と共にブザーがピーピー、ピーピーと警報音を鳴らします。)

ACアダプタ、USBバスパワーでの使用中にはバッテリー残量警報は表示されません。

M	e	n	u									(B	t)
				[i	v	s]					

図 3-3 メニュー

本機には、6つのモードがあります。

[←]、[→]キーにてモードを移動し、[ENT]キーで決定してください。

① PCモード

パソコンとの通信を行います。詳しくは4.4 PC(パソコン)モード操作方法を参照してください。

※内蔵バッテリーで動作中は、パソコンへ接続できません。

② Probeモード

片方がバラ線のようなケーブルを確認します。

COMと各電線端を接続する事により検査を行います。COMと接続されたピン番号をLCDに表示します。

③ 1vs1モード

CN-AとCN-Bで1対1に接続されたケーブルを検査します。

④ Masterモード

見本となるケーブルの結線情報をケーブルチェッカに記憶するモードです。

⑤ Workモードを行う前に、必ずこのモードでケーブルの結線情報を記憶してください。

⑤ Workモード

④ Masterモードで記憶したケーブル結線情報と比較を行います。

比較結果が全く同じであれば正常です。異なる箇所があれば、その結果をLCDに表示します。

⑥ Selfモード

ケーブルチェッカの自己故障診断モードです。

故障があった場合、LCDに故障箇所が表示されます。

3.3 PC (パソコン) モード

P	C													
								[S	t	a	r	t]

図 3-4 PCモード

PC(パソコン)モードとは、USBケーブルにてパソコンに接続し、ケーブル検査をするモードです。

“Start”の表示から[ENT]キーを押すと、ケーブルチェッカの通信が有効となり表示が“Stop”に変わります。“Stop”を選択すると通信が無効となります。

[MODE]キーを押すと、メニュー画面へ移動します。

パソコンでの操作は4.4 PC(パソコン)モード操作方法を参照してください。

3.4 Probe (プローブ) モード

P	r	o	b	e											
A	0	1	-	A	0	3	-	A	0	8	-	B	1	0	-

図 3-5 Probeモード

Probe(プローブ)モードとは、全104ピンとCOMとの接続を手当たりで確認します。

片側がバラ線のケーブルを検査する場合に、このモードを使用します。

上記画面では、COMとA01-A03-A08-B10番ピンが接続されている事を表示します。

下段右端の“-”は5点以上の接続があった事を表示しています。

5点以上の接続があるケーブルを検査する場合は、PCモードにて検査を行ってください。

[ENT]キーを押すと検査を終了します。

[MODE]キーを押すと、メニュー画面へ移動します。

3.5 1vs1 (1対1) モード

1	v	s	1	[P	i	n	:	X	X]				
N	G	:	Y	Y	Y				[S	t	a	r	t]

図 3-6 1vs1モード

CN-AとCN-Bで1対1に接続されたケーブルを検査します。

1対1とは、A01-B01、A02-B02、A03-B03…A50-B50と接続された状態をいいます。

“Pin:XX”のXX部にケーブルピン数(1~50ピン)を入力し、“Start”で検査を開始します。

検査が正常な場合“OK!”と表示されます。

検査に異常があった場合“NG:YYY”と表示され、YYY部には異常な接続数が表示されます。

[←]、[→]キーで“Start”を“View”に変更し[ENT]キーを押すと、異常個所が表示されます。

[MODE]キーを押すと“Pin:XX”へ移動し、もう一度[MODE]キーを押すと、メニュー画面へ移動します。

A	0	1	:	B	0	1	N	B	0	2	c			
A	0	2	:	B	0	2	N							

図 3-7 1vs1モード 異常内容

異常内容を表示します。

Nは未接続、**c**は誤接続を意味します。

上記画面では、A01-B01間が未接続、A01-B02間が誤接続である事を表示しています。

異常内容が一画面に収まらない場合は[←]、[→]キーでページ送りすることができます。

[MODE]キーを押すと1vs1モード開始画面へ移動します。

3.6 Master (マスタ) モード

M	a	s	t	e	r												
									[S	t	a	r	t]		

図 3-8 Masterモード

Master (マスタ) モードとは、ケーブル見本の結線情報をケーブルチェッカに記憶させるモードです。量産で大量に同じケーブルを検査する場合等に使用します。

電源をOFFするまでの間、結線情報を記憶します。

[ENT] キーを押すと、マスタ (ケーブル見本) の結線情報を確認します。

確認が終了し正常な場合、“OK!” と表示されます。

正常な場合、マスタ (ケーブル見本) の結線情報を確認する事ができます。

[←]、[→] キーで “Start” を “View” に変更し [ENT] キーを押すと、Master モード結線情報画面が表示されケーブル結線情報を確認できます。

[MODE] キーを押すと、メニュー画面へ移動します。

A	0	1	:	B	0	1	-	B	3	1	-	B	4	1		
A	0	2	:	B	0	2	-	B	3	2						

図 3-9 Masterモード 結線情報

マスタ (ケーブル見本) の結線情報を表示します。

上記画面では、A01番とB01、B31、B41番が接続され、A02番とB02、B32番が接続されています。

結線情報が一画面に収まらない場合は[←]、[→] キーでページ送りすることができます。

[MODE] キーを押すとMasterモード開始画面へ移動します。

3.7 Work (ワーク) モード

W	o	r	k													
N	G	:	Y	Y	Y				[S	t	a	r	t]	

図 3-10 Workモード

Work (ワーク) モードとは、Master (マスタ) モードで記憶した、ケーブル見本情報との比較検査を行うモードです。画面に “NoMaster” と表示された場合は、Master (マスタ) モードを実行していません。

ケーブルチェッカ内にマスタ情報が無い為、ワーク検査できません。Master (マスタ) モードでマスタ (ケーブル見本) 情報を記憶してから、ワークモードを実行してください。

[ENT] キーを押すと、ワーク検査が開始されます。

マスタ (ケーブル見本) とワークの結線情報が一致していると “OK!” と表示されます。

異常がある場合は “NG:YYY” と表示され、YYY部には異常な結線数が表示されます。

[←]、[→] キーで “Start” を “View” に変更し [ENT] キーを押すと、異常内容画面が表示されます。

[MODE] キーを押すと、メニュー画面へ移動します。

A	0	1	:	B	0	1	N	B	0	2	c	B	3	1	N	
A	0	2	:	B	0	2	N	B	3	2	c					

図 3-11 Workモード 異常内容

異常内容を表示します。

N は未接続、**c** は誤接続を意味します。

Masterモード結線情報画面では、A01番とB01、B31、B41番が接続され、A02番とB02、B32番が接続されています。

上記画面では、A01番ピンはB01番未接続、B02番誤接続、B31番未接続が異常となり、A02番ピンはB02番未接続、B03番誤接続が異常と判定されました。

異常内容が一画面に収まらない場合は[←]、[→] キーでページ送りすることができます。

[MODE] キーを押すとWorkモード開始画面へ移動します。

3.8 Self(セルフ)モード

S	e	l	f												
N	G	:	Y	Y	Y				[S	t	a	r	t]

図 3-12 Selfモード

Self(セルフ)モードとは、ケーブルチェッカの自己診断モードです。
 この自己診断を行う前に、CN-A、CN-B、CN-Cに接続されているケーブルを全て外してください。
 ケーブルが接続されていると正しく検査されない可能性があります。
 [ENT]キーを押すと、自己診断が開始され“OK!”と表示されれば、ケーブルチェッカに問題はありません。
 異常がある場合は、“NG:YYY”と表示され、YYY部には異常数が表示されます。
 [←]、[→]キーで“Start”を“View”に変更し[ENT]キーを押すと、Selfモード異常画面が表示されます。
 [MODE]キーを押すと、メニュー画面へ移動します。

A	0	1	:	B	0	1	N	B	0	2	c				
A	0	2	:	B	0	2	N								

図 3-13 Selfモード 異常

異常内容を表示します。

Nは未接続、**c**は誤接続を意味します。

異常内容が一画面に収まらない場合は[←]、[→]キーでページ送りすることができます。
 何回かこのモードを実行し同一現象となった場合は、メーカーに修理をご依頼ください。

4

PCソフトウェア「完ぺき」

4.1 PCソフトウェア「完べき」のインストール

- ①PC(パソコン)を起動し、任意のフォルダを作成します。
- ②付属メディア内のkanpeki.exeを任意のフォルダにコピーします。

4.2 USBドライバのインストールと設定

- ①ケーブルチェッカのUSBポートにUSBケーブルを接続します。
- ②PCのUSBポートにUSBケーブルを接続します。
- ③ケーブルチェッカの電源をUSB-ON側にスライドさせ、電源を入れます。
- ④“デバイスドライバーソフトウェアをインストールしていません”と表示され、自動インストールされます。
自動インストールができない場合、FTDIのWebサイト <https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm> から適切なデバイスドライバをダウンロードし、手動インストールしてください。
- ⑤デバイスマネージャーを開きCOMポートの番号を確認してください。

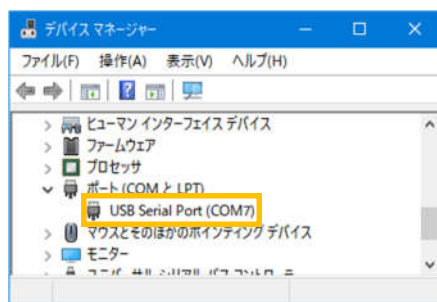


図 4-1 COMポート番号確認

- ⑥ケーブルチェッカのメニューからPC(パソコン)モードを選択します。

M	e	n	u																
				[P	C												

[ENT]キーを押します。

P	C																		
										[S	t	a	r	t]			

もう一度[ENT]キーを押すと、ケーブルチェッカの通信が有効となります。

P	C																		
										[S	t	o	p]				

- ⑦任意のフォルダに保存した“kanpeki.exe”をダブルクリックし、「完べき」を起動します。
ポートの設定をしていないため、初回起動時に下記エラーが表示されることがあります。
[OK]をクリックし「完べき」を起動します。
この段階で“通信ポート正常”と表示されても、別のポートを選択している可能性があるため、以下の作業を続けてください。

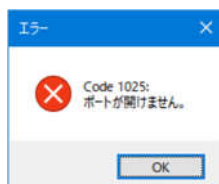


図 4-2 エラー [ポートが開けません]

⑧ポートの設定

「完べき」のメニューから、ツール→オプションを選択し、オプションダイアログを表示します。
ポートのリストの中から先程の手順⑤で確認したCOM番号を選択し、[OK]をクリックします。



図 4-3 オプションダイアログ

⑨設定が反映されたことを確認します。

「完べき」のメニューから、ヘルプ→バージョン情報を選択し、バージョン情報ダイアログを表示します。
ここで“通信ポート:正常”、“モード:正常”、“本体バージョン:x.xx”と表示されていればPCとの接続は完了です。

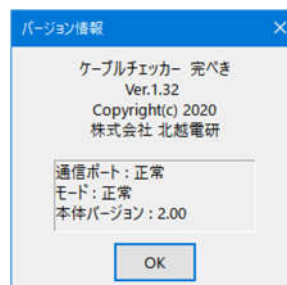


図 4-4 通信ポートの状態確認

4.3 起動と終了

4.3.1 起動

以下の方法で起動します。

- ①ケーブルチェッカーとPCをUSBケーブルで接続します。
- ②ケーブルチェッカーの電源をUSB-ON側にスライドさせ、電源を入れます。
- ③ケーブルチェッカーのメニューからPC(パソコン)モードを選択し、PCモードを開始します。
- ④任意のフォルダに保存した“kanpeki.exe”をダブルクリックし、「完べき」を起動します。

4.3.2 終了

以下の方法で終了します。

- ①「完べき」のメニューから、ファイル→終了を選択するか、ウィンドウ右上の×ボタンをクリックし「完べき」を終了させます。
- ②本体の電源スイッチをOFFにします。

4.4 PC(パソコン)モード操作方法

4.4.1 1対1モード

CN-AとCN-Bで1対1に接続されたケーブルを検査します。

1対1とは、A01番ピン - B01番ピン、A02番ピン - B02番ピン、A03番ピン - B03番ピン…と接続された状態をいいます。

- ①1対1モードのラジオボタンをクリックするか、メニューの検査モード→1対1モードを選択します。
- ②検査ピン数にケーブルピン数(1~50ピン)を入力します。
- ③検査開始をクリックし、検査を開始します。
- ④ケーブルの結線が正しい場合、判定ウィンドウに“OK”と表示されます。結線に誤りがある場合、“NG”と表示されます。
- ⑤同時にカウンタにOK/NGの回数が加算されます。CLボタンでカウンタはクリアされます。
- ⑥結果ウィンドウに異常箇所が表示されます。
“(ピン番) - (ピン番) (異常内容)”の順で表示されます。
下記画面では、A01番ピン-B36番ピンが接続エラー、A35番ピン-B35番ピンが未接続、A36番ピン-B36番ピンが未接続であることを表示しています。
- ⑦結果クリアボタンをクリックすると判定ウィンドウ、結果ウィンドウをクリアします。

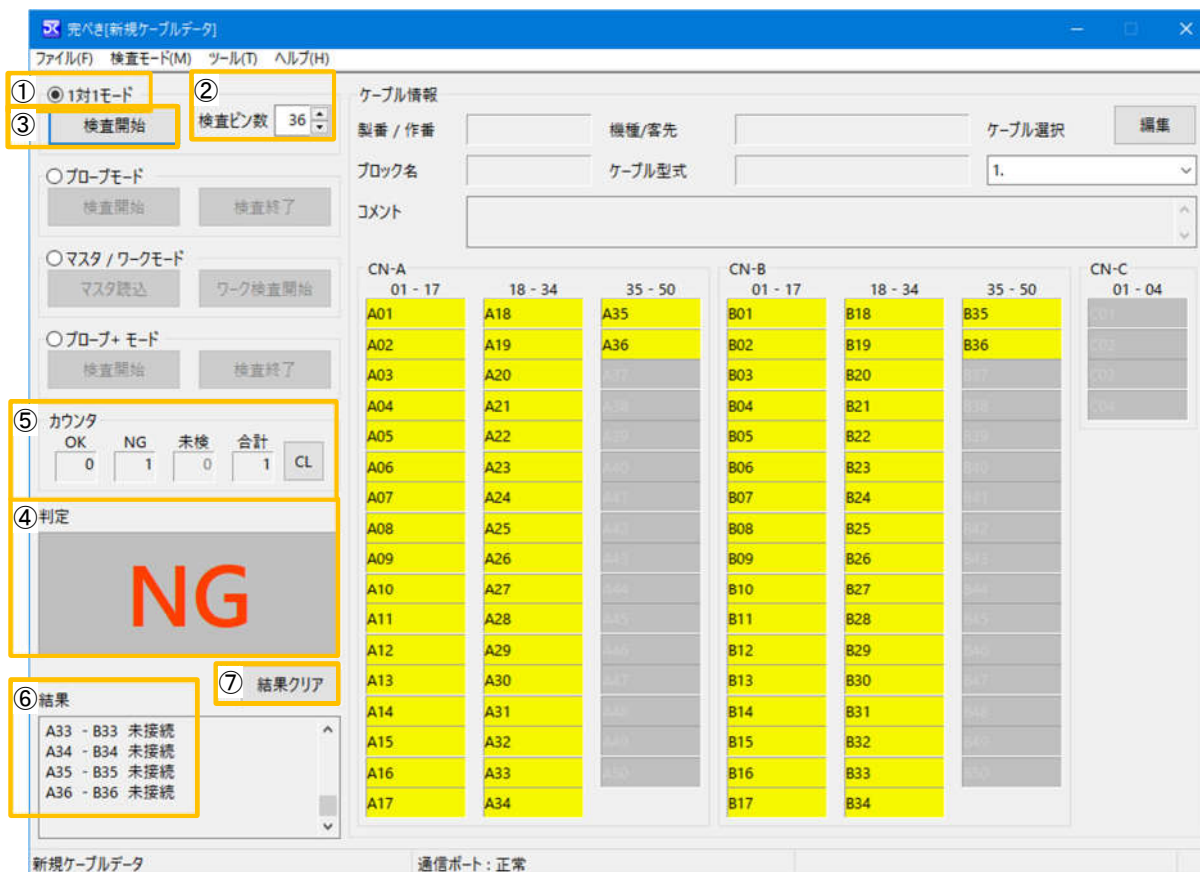


図 4-5 1対1モード

4.4.2 プローブモード

全104ピンとCOM(プローブコモン)との接続を確認します。
片側がバラ線のケーブルを手当たりで検査する場合に、このモードを使用します。

- ①プローブモードのラジオボタンをクリックするか、メニューの検査モード→プローブモードを選択します。
- ②検査開始をクリックし、検査を開始します。
- ③下記画面では、COM(プローブコモン)とA24番ピンが接続されている状態です。接続箇所は黄色で表示され、結果ウィンドウにピン名を表示します。
- ④検査を終了する場合は、検査終了をクリックしてください。

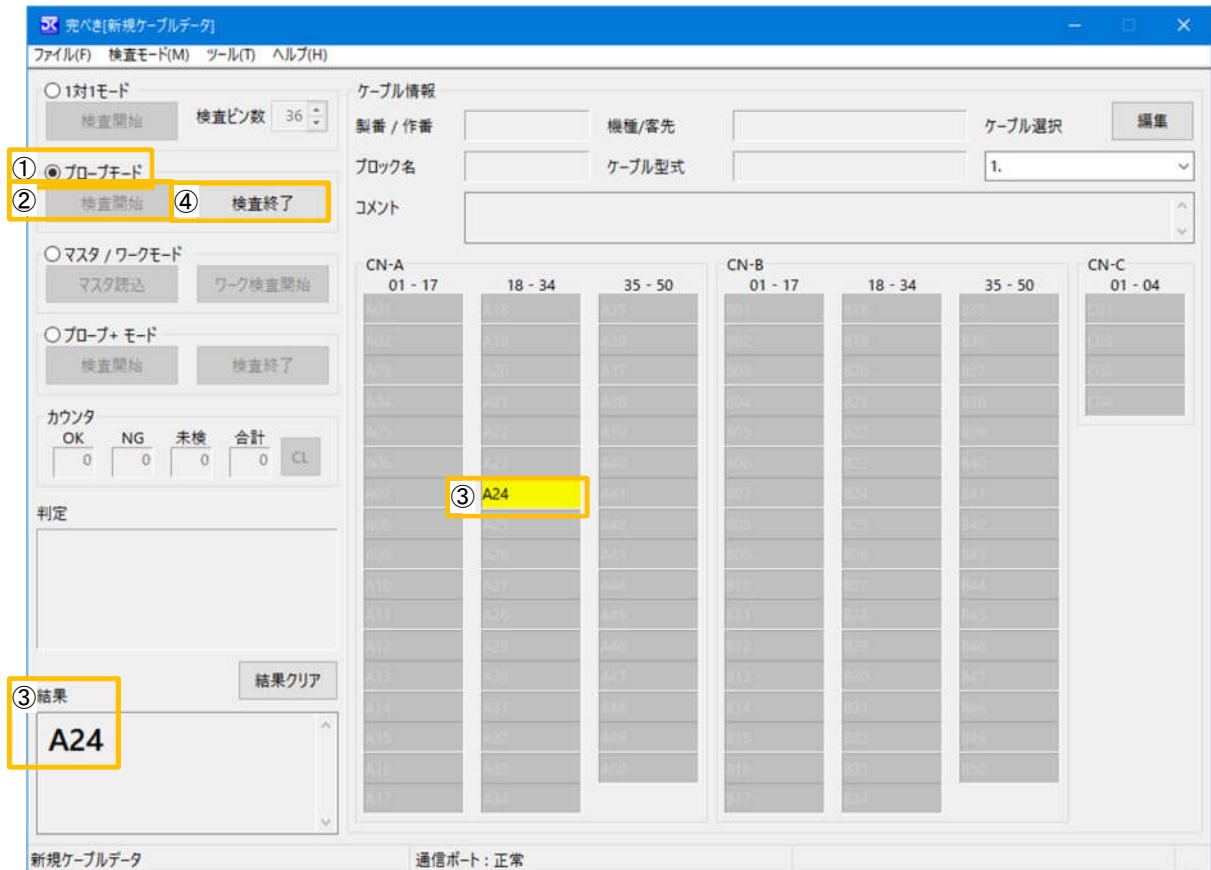


図 4-6 プローブモード

4.4.3 マスタ/ワークモード

マスタ/ワークモードでは、次のことができます。

- ・ケーブルチェッカに接続したマスタ（ケーブル見本）の結線情報をPCに記憶する。
- ・結線情報との比較検査を行う。

量産等で大量に同じケーブルを検査する場合等に使用します。

結線情報はPCに保存することができます。

(1) ケーブルチェッカに接続したマスタ（ケーブル見本）の結線情報をPCに読み込む。

- ①マスタ/ワークモードのラジオボタンをクリックするか、メニューの検査モード→マスタ/ワークモードを選択します。
- ②ケーブル選択ドロップダウンボックスから、マスタの結線情報を読み込むケーブルを選択します。
- ③マスタ読みボタンをクリックし、マスタの結線情報をPCに読み込みます。
- ④編集ボタンをクリックするか、メニューのツール→ケーブルデータ編集を選択すると、ケーブル結線情報を確認できます。（4.5 ケーブルデータ参照）

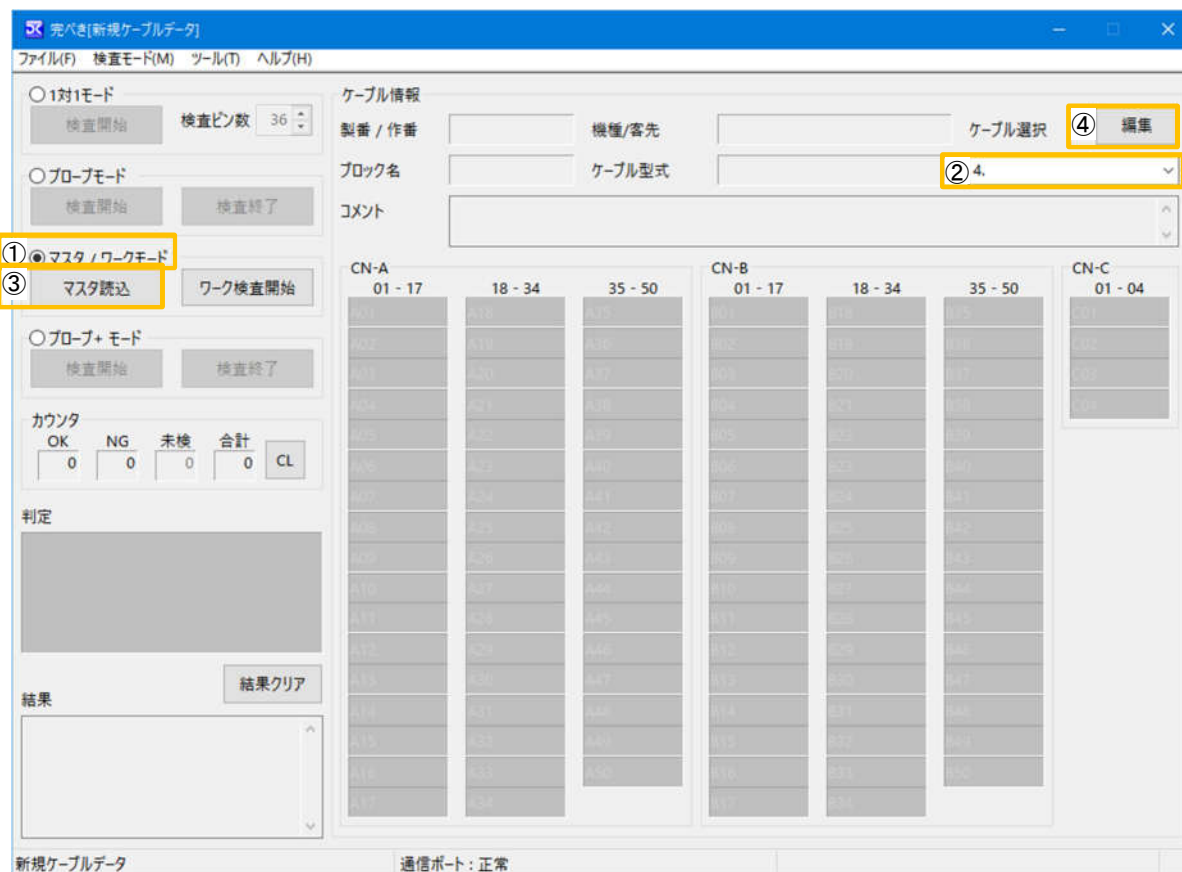


図 4-7 マスタ読み込み

(2) 結線情報との比較検査を行う。

- ① マスタ/ワークモードのラジオボタンをクリックするか、メニューの検査モード→マスタ/ワークモードを選択します。
- ② ケーブル選択ドロップダウンボックスから、比較検査を行うケーブルを選択します。
- ③ ワーク検査開始ボタンをクリックし、マスタ情報との比較検査を行います。
- ④ ケーブルの結線が正しい場合、判定ウィンドウに“OK”と表示されます。結線に誤りがある場合、“NG”と表示されます。
- ⑤ 同時にカウンタにOK/NGの回数が加算されます。CLボタンでカウンタはクリアされます。
- ⑥ 結果ウィンドウに異常箇所が表示されます。
下記画面では、A01番ピン-B01番ピンが未接続エラー、A05番ピン-B05番ピンが接続エラーである事を表示しています。
- ⑦ 結果クリアボタンをクリックすると判定ウィンドウ、結果ウィンドウをクリアします。

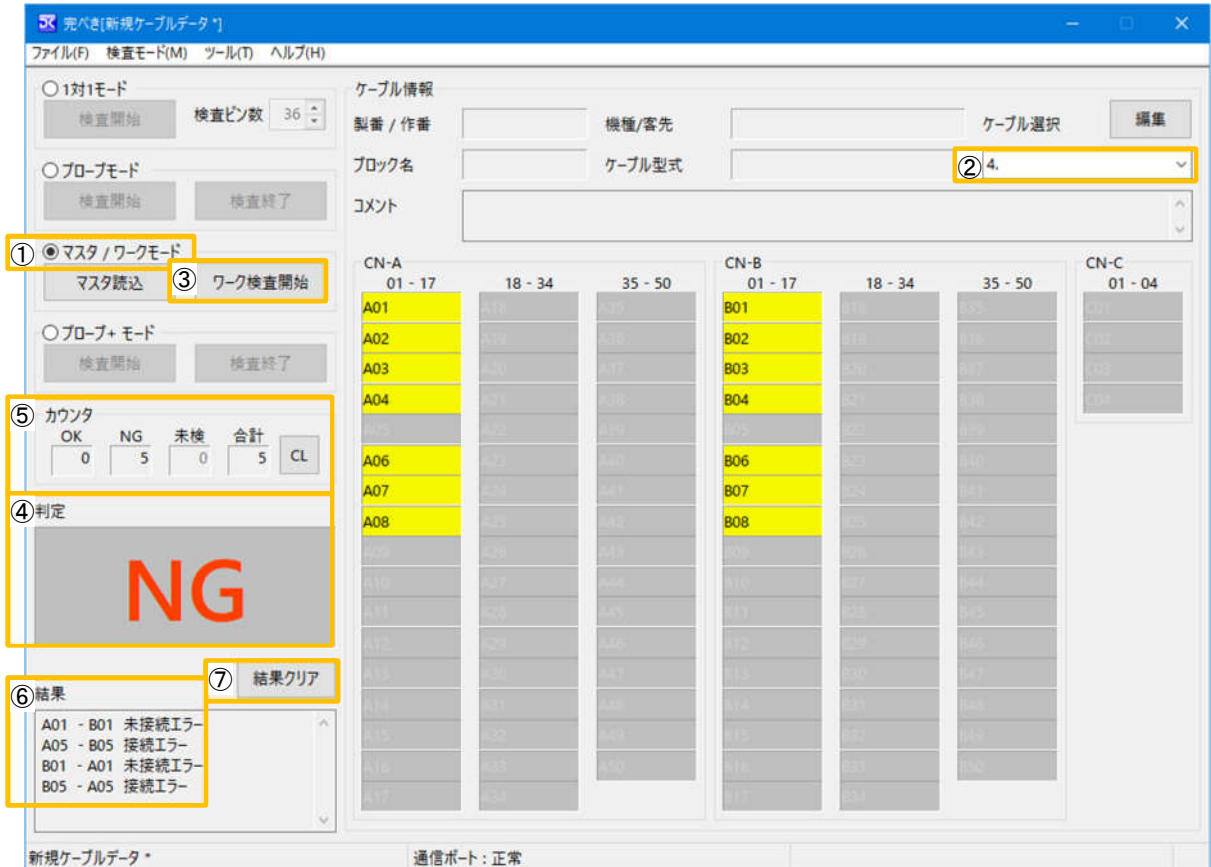


図 4-8 ワーク検査

4.4.4 プローブ+ (プラス) モード

全104ピンとCOM(プローブコモン)との接続を確認します。

片側がバラ線のケーブルを手当たりで検査する場合に、このモードを使用します。

プローブモードと同様ですが、結線情報と比較して結線の合否判定を行うことができます。

①プローブ+モードのラジオボタンをクリックするか、メニューの検査モード→プローブ+モードを選択します。

②ケーブル選択ドロップダウンボックスから、検査を行うケーブルを選択します。

③検査開始ボタンをクリックし、COM(プローブコモン)ピンでケーブル端を手当たりします。

④プローブデータが存在するピンは黄色表示です。

接触しているピンは白く表示されます。離すとデータが存在する場合は青、データが存在しない場合は赤く表示されます。

⑤検査終了ボタンをクリックすると検査を終了します。

ケーブルの結線が正しい場合(すべて青)、判定ウィンドウに“OK”と表示されます。結線に誤りがある場合(赤が1つ以上)、“NG”と表示されます。検査されなかったピンが有る場合(黄色が1つ以上)、“NC”と表示されます。

⑥同時にカウンタにOK/NG/未検の回数が加算されます。CLボタンでカウンタはクリアされます。

⑦結果ウィンドウに異常箇所が表示されます。

下記画面では、A03番ピンが接続エラー、A05番ピン、A06番ピンが未検査ある事を表示しています。

⑧結果クリアボタンをクリックすると判定ウィンドウ、結果ウィンドウをクリアします。

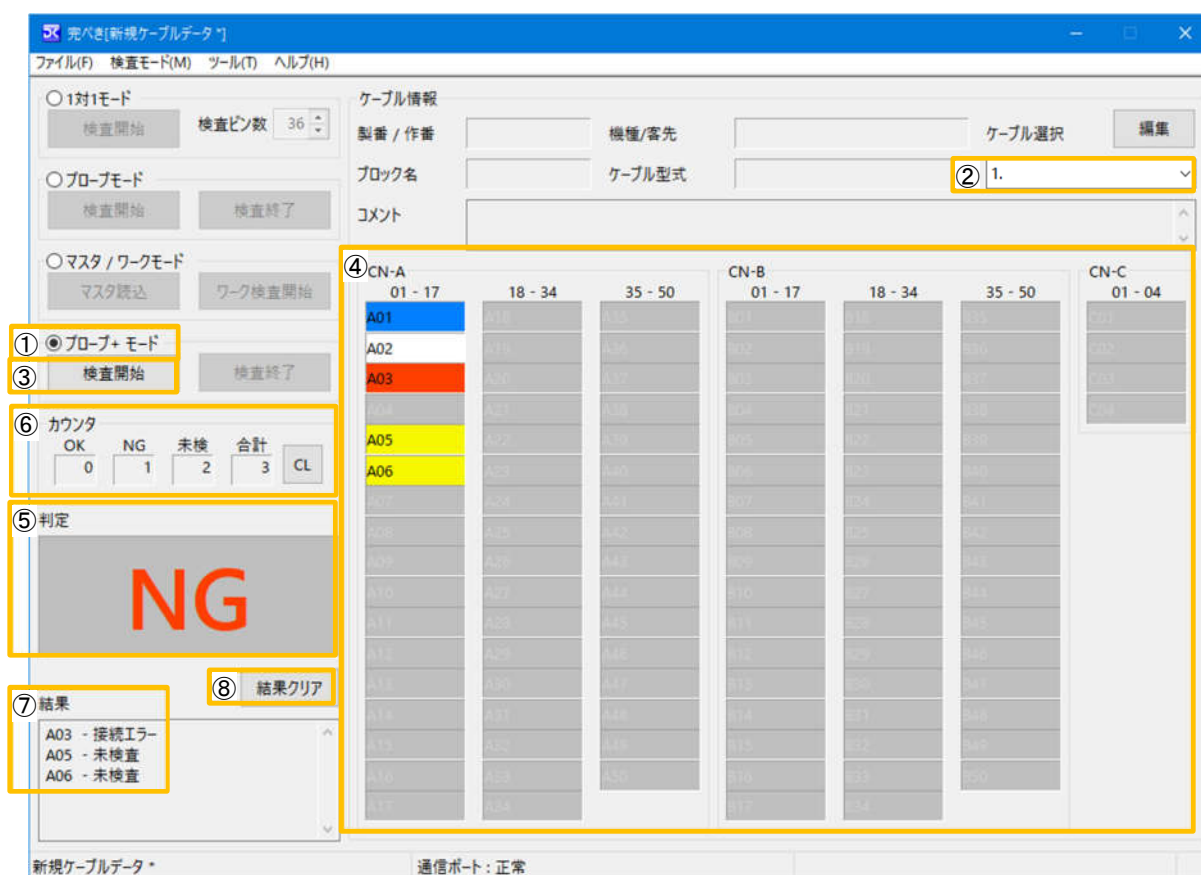


図 4-9 プローブ+(プラス)モード

4.5 ケーブルデータ

4.5.1 ケーブルデータ概要

ケーブルの結線情報やピン名、ケーブル名の情報をファイルに保存することができます。

- ・製番/作番（最大10文字）
- ・ブロック名（最大10文字）
- ・機種/客先（最大30文字）
- ・ケーブル型式（最大20文字）
- ・ピン名情報（1つのピンにつき最大11文字）
- ・結線情報（ケーブルデータ）
- ・結線情報（プローブデータ）

1つのファイルに10本のケーブルデータが保存されます。

編集ボタンをクリックするか、メニューからツール→ケーブルデータ編集を選択するとケーブルデータを編集することができます。

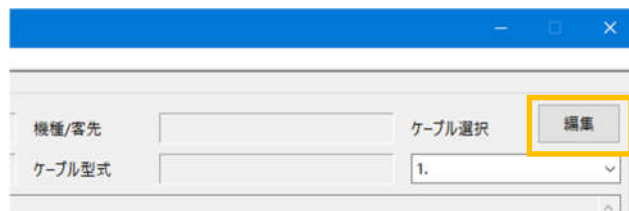


図 4-10 ケーブルデータの編集

4.5.2 ケーブル情報の編集

①編集を行うケーブルを選んでケーブル情報ボタンをクリックします。



図 4-11 ケーブルデータ編集

②各項目に必要な情報を入力してOKボタンをクリックしてください。

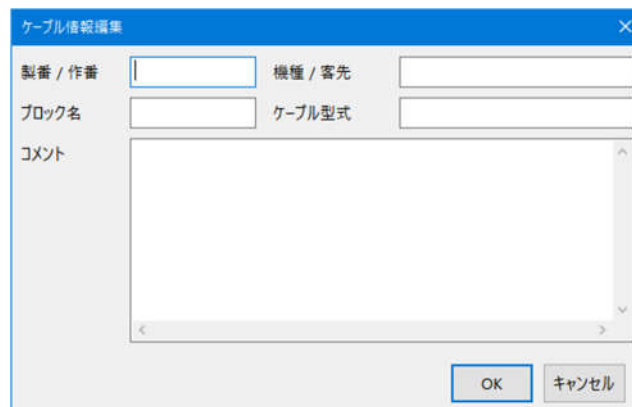


図 4-12 ケーブル情報編集

4.5.3 ピン名の編集

編集を行うケーブルを選んでケーブルデータボタンをクリックします。

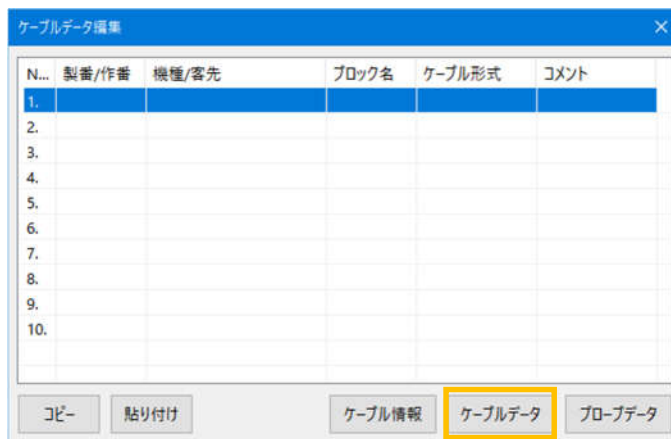


図 4-13 ケーブルデータ編集

編集するピンのエディットボックスを選んで直接ピン名を編集できます。



図 4-14 ピン名編集

ピン名を初期値に戻すにはピン名初期化ボタンをクリックしてください。

ピン名に連続番号を振ることもできます。
連続番号ボタンをクリックしてください。

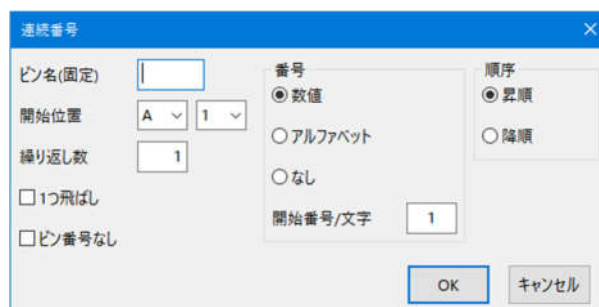


図 4-15 連続番号

ピン名(固定)	:ピン名に固定文字を挿入します。(最大5文字)
開始位置	:連続番号を振るピンの先頭位置を指定します。
繰り返し数	:連続番号を振るピンの個数を指定します。
1つ飛ばし	:チェックすると1ピン飛ばしで連続番号を振ります。
ピン番号なし	:チェックするとピン名初期値を付けません。
番号	:数値[0~999]、アルファベット[A~Z]、なし[連番なし]
開始番号/文字	:開始の数値または文字。(01または001と入力すると0埋めを行います。)
順序	:昇順/降順

4.5.4 結線情報の編集(ケーブルデータ)

マスタ/ワークモードで使用する結線情報を編集します。
編集を行うケーブルを選んでケーブルデータボタンをクリックしてください。

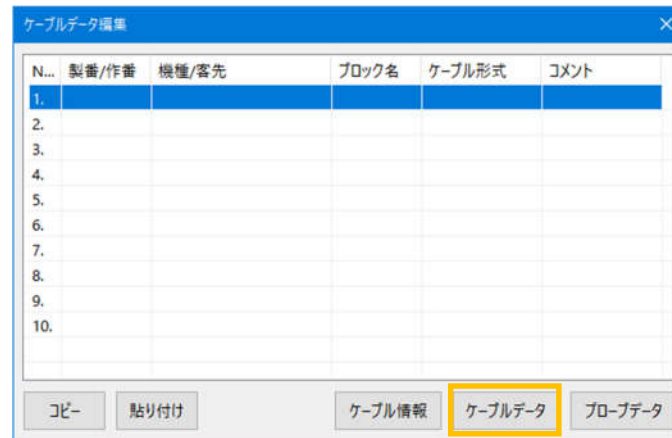


図 4-16 ケーブルデータ編集

編集するピンのエディットボックスをダブルクリックするか、選択された状態で[F3]キーを押すか、接続情報編集ボタンをクリックすると接続先の選択ダイアログが表示されます。

自動的に逆方向も追加/削除のチェックを入れてから結線情報を編集すると、接続元から接続先へ結線すると同時に、接続先から接続元へも結線します。

結線情報を初期化したい場合は、接続初期化ボタンをクリックします。

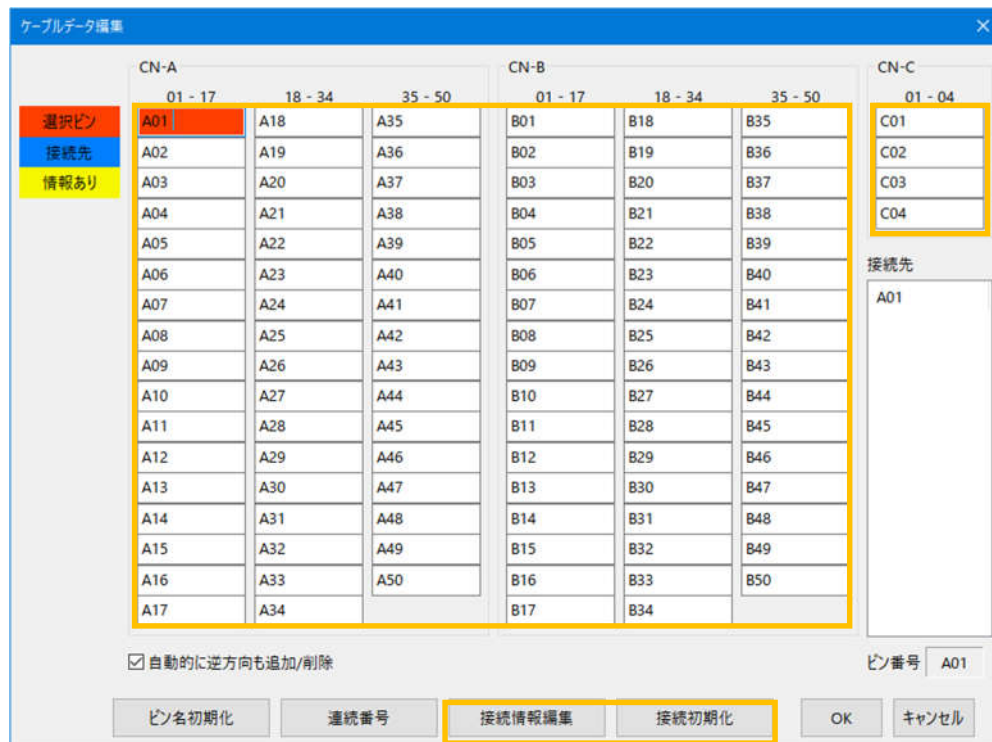


図 4-17 接続情報編集

対象ピンの接続先ピンにチェックを入れてOKボタンをクリックしてください。
クリアボタンをクリックすると全てのチェックを解除できます。

The screenshot shows a software window titled "接続" (Connection) with a close button in the top right corner. Below the title bar, there is a text field labeled "ピン名" (Pin Name) containing the value "A01". The main area of the window is divided into three sections: CN-A, CN-B, and CN-C. Each section contains a grid of checkboxes for pin connections. The CN-A section is divided into three columns: 01 - 17, 18 - 34, and 35 - 50. The CN-B section is divided into three columns: 01 - 17, 18 - 34, and 35 - 50. The CN-C section is divided into one column: 01 - 04. At the bottom right of the window, there are three buttons: "クリア" (Clear), "OK", and "キャンセル" (Cancel).

CN-A			CN-B			CN-C
01 - 17	18 - 34	35 - 50	01 - 17	18 - 34	35 - 50	01 - 04
<input type="checkbox"/> A01	<input type="checkbox"/> A18	<input type="checkbox"/> A35	<input type="checkbox"/> B01	<input type="checkbox"/> B18	<input type="checkbox"/> B35	<input type="checkbox"/> C01
<input type="checkbox"/> A02	<input type="checkbox"/> A19	<input type="checkbox"/> A36	<input type="checkbox"/> B02	<input type="checkbox"/> B19	<input type="checkbox"/> B36	<input type="checkbox"/> C02
<input type="checkbox"/> A03	<input type="checkbox"/> A20	<input type="checkbox"/> A37	<input type="checkbox"/> B03	<input type="checkbox"/> B20	<input type="checkbox"/> B37	<input type="checkbox"/> C03
<input type="checkbox"/> A04	<input type="checkbox"/> A21	<input type="checkbox"/> A38	<input type="checkbox"/> B04	<input type="checkbox"/> B21	<input type="checkbox"/> B38	<input type="checkbox"/> C04
<input type="checkbox"/> A05	<input type="checkbox"/> A22	<input type="checkbox"/> A39	<input type="checkbox"/> B05	<input type="checkbox"/> B22	<input type="checkbox"/> B39	
<input type="checkbox"/> A06	<input type="checkbox"/> A23	<input type="checkbox"/> A40	<input type="checkbox"/> B06	<input type="checkbox"/> B23	<input type="checkbox"/> B40	
<input type="checkbox"/> A07	<input type="checkbox"/> A24	<input type="checkbox"/> A41	<input type="checkbox"/> B07	<input type="checkbox"/> B24	<input type="checkbox"/> B41	
<input type="checkbox"/> A08	<input type="checkbox"/> A25	<input type="checkbox"/> A42	<input type="checkbox"/> B08	<input type="checkbox"/> B25	<input type="checkbox"/> B42	
<input type="checkbox"/> A09	<input type="checkbox"/> A26	<input type="checkbox"/> A43	<input type="checkbox"/> B09	<input type="checkbox"/> B26	<input type="checkbox"/> B43	
<input type="checkbox"/> A10	<input type="checkbox"/> A27	<input type="checkbox"/> A44	<input type="checkbox"/> B10	<input type="checkbox"/> B27	<input type="checkbox"/> B44	
<input type="checkbox"/> A11	<input type="checkbox"/> A28	<input type="checkbox"/> A45	<input type="checkbox"/> B11	<input type="checkbox"/> B28	<input type="checkbox"/> B45	
<input type="checkbox"/> A12	<input type="checkbox"/> A29	<input type="checkbox"/> A46	<input type="checkbox"/> B12	<input type="checkbox"/> B29	<input type="checkbox"/> B46	
<input type="checkbox"/> A13	<input type="checkbox"/> A30	<input type="checkbox"/> A47	<input type="checkbox"/> B13	<input type="checkbox"/> B30	<input type="checkbox"/> B47	
<input type="checkbox"/> A14	<input type="checkbox"/> A31	<input type="checkbox"/> A48	<input type="checkbox"/> B14	<input type="checkbox"/> B31	<input type="checkbox"/> B48	
<input type="checkbox"/> A15	<input type="checkbox"/> A32	<input type="checkbox"/> A49	<input type="checkbox"/> B15	<input type="checkbox"/> B32	<input type="checkbox"/> B49	
<input type="checkbox"/> A16	<input type="checkbox"/> A33	<input type="checkbox"/> A50	<input type="checkbox"/> B16	<input type="checkbox"/> B33	<input type="checkbox"/> B50	
<input type="checkbox"/> A17	<input type="checkbox"/> A34		<input type="checkbox"/> B17	<input type="checkbox"/> B34		

図 4-18 接続先

4.5.5 結線情報の編集(プローブデータ)

プローブ+(プラス)モードで使用する結線情報を編集します。
編集を行うケーブルを選んでプローブデータボタンをクリックしてください。



図 4-19 ケーブルデータ編集

接続先の選択ダイアログが表示されますのでCOM(プローブコモン)と接続されているピン全てにチェックを入れてOKボタンをクリックしてください。

クリアボタンをクリックすると全てのチェックを解除できます。

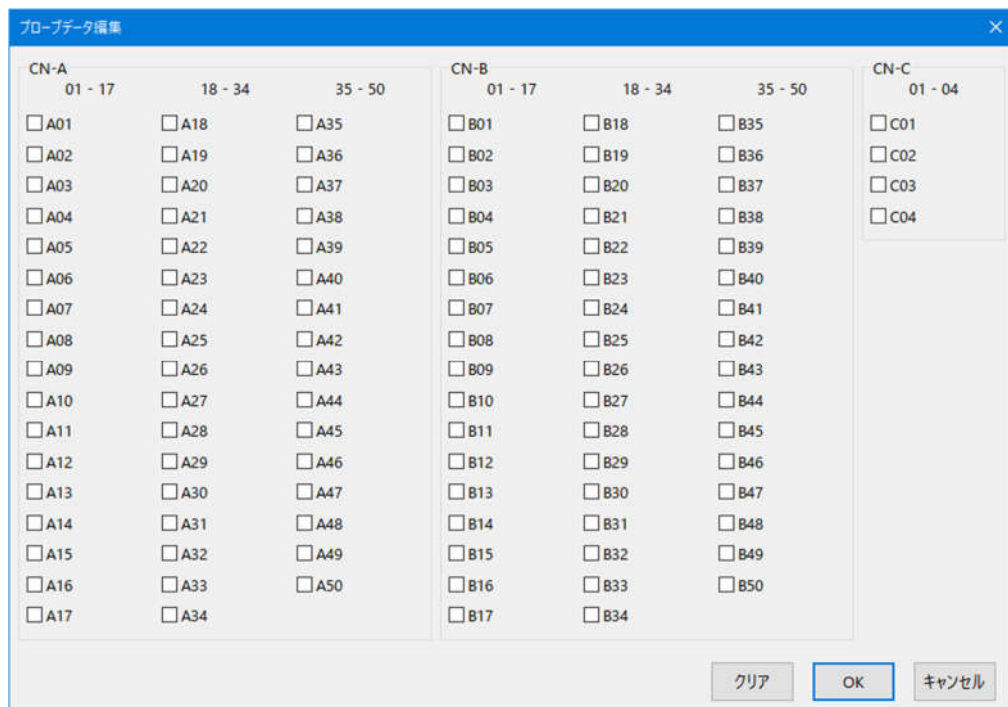


図 4-20 プローブデータ接続先

4.5.6 ケーブルデータのコピー、貼り付け

コピー元のケーブルを選んでコピーボタンをクリックしてください。



図 4-21 ケーブルデータ コピー/貼り付け

コピー先のケーブルを選んで貼り付けボタンをクリックしてください。

4.6 ファイル管理

編集されたケーブルデータはパソコンに保存可能です。メニューからケーブルデータを上書き保存、または名前を付けてケーブルデータを保存をクリックしてください。

既存のケーブルデータを呼び出す場合はケーブルデータを開くをクリックしてください。

ケーブルデータ初期をクリックすると10本のケーブルデータ全てを初期化します。

4.7 言語設定

「完べき」は3か国語の表示に対応しています。

- ①メニューのツール→オプションを選択し、オプションダイアログを表示します。
- ②言語のリストから日本語、中国語、英語を選択します。
- ③OKボタンをクリックし、オプション画面を閉じます。

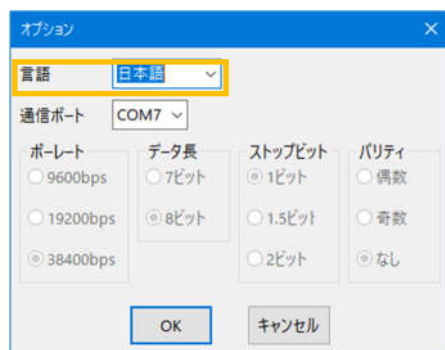


図 4-22 オプション

5

仕様

5.1 ハードウェア仕様

項目	内容
CPU	32ビット
メモリー構成	ROM:512KB RAM:48KB
表示器	16×2液晶表示器
キー	4キー
外部I/F	CN-A:50P(ヒロセHIF) CN-B:50P(ヒロセHIF) CN-C:4P + プローブコモン(日圧VHR)
本体駆動電源	ACアダプタ 又は USB 又は 内蔵バッテリー(3WAY)
使用環境	温度: 5 ~ 35 °C 湿度: 20 ~ 80 % (非結露)

表 5-1 ハードウェア仕様

5.2 入出力電気性能 (CN-A, CN-B, CN-C: 検査用)

項目	内容
検出方式	全ピン接続確認方式(コネクタ分割による方向性なし)
回路数	(入出力用)104点(CN-A:50、CN-B:50、CN-C:4 + プローブコモン)
検出条件	線路抵抗100Ω以下(条件:10接続以下/1ピン)
線路電流	2.5mA以下/1ピン(複数接続は本数倍)
半導体検出	ダイオード:極性認識可(2ヶ直列可) LED :不可(一致モード)

5.3 インターフェース

項目	内容
チェック用	CN-A:50P(ヒロセHIF) CN-B:50P(ヒロセHIF) CN-C:4P + プローブコモン(日圧VHR)
パソコン用	B型USB、パソコンによる操作・表示用(回路電源供給可)

5.4 操作モード

項目	内容
操作モード	1対1モード プローブモード マスタ/ワークモード セルフモード PC(パソコン)モード

5.5 電源(3WAY)

項目	内容
本体(充電)用	ACアダプタ(公称AC100V-6Vdc, 0.5A)
USB供給	5Vdc、Max. 370mA、Typ. 140mA
充電バッテリー	6V、650mAH(Ni-MH)

5.6 本体内蔵バッテリー

本機は、ニッケル・水素バッテリー(充電電池)を内蔵しています。

画面上段右端の(Bt)は、内蔵バッテリーでの使用中にバッテリー残量が少なくなっている場合に表示されます。(表示と共にブザーがピーピー、ピーピーと警報音を鳴らします。)

ACアダプタ、USBバスパワーでの使用中にはバッテリー残量警報は表示されません。

M	e	n	u									(B	t)
				[i	v	s]					

図 5-1 バッテリー残量警報

本機にACアダプタで24時間充電しACアダプタ、USBを接続せずに使用した場合は、約8時間程度動作させることができます。充電を確実にするためには電源をOFFにしてください。

5.7 寸法・重量

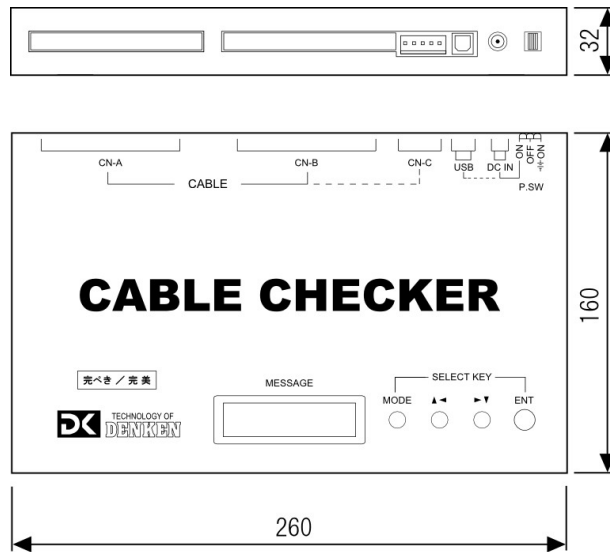


図 5-2 ケーブルチェッカ外形図

項目	内容
本体寸法	W260×D160×H32
重量	約1,300g(電池含)

ケーブルチェッカ
「完ぺき/完美」取扱説明書

 株式会社 北越電研

〒940--1163 新潟県長岡市平島1-137
TEL:0258-23-1881 FAX:0258-23-2462