


コネクションモニター「黒子」 使用方法


1 付属のクリップコードを P.COM に接続します




3 クリップコードを接続されたケーブルの電線や端子に触れると、対応したピンのLEDが点灯し、接続を確認できます

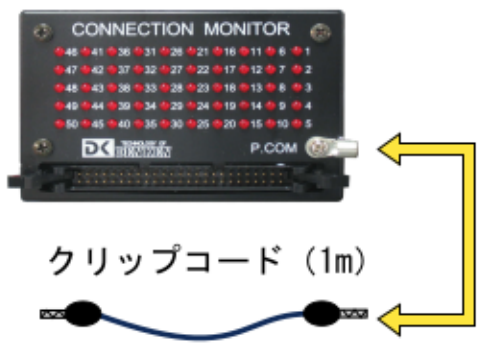

2 本体(変換)に接続を確認したいケーブルを接続します

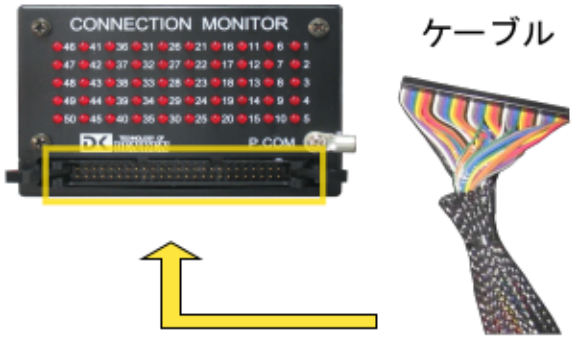

電池交換 側面にある ← をマイナスドライバー等であけて、新しい電池に交換してください

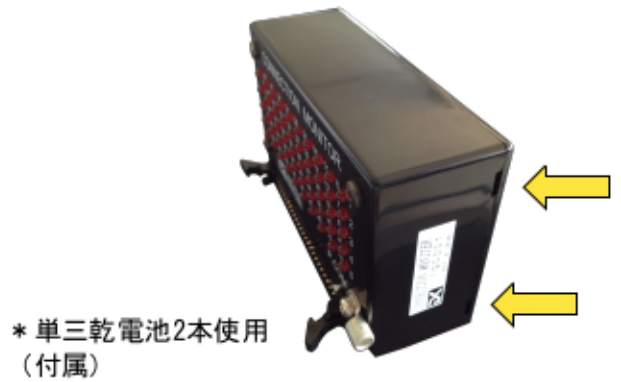

使用上の注意

- ・使用後はクリップコードを外すようにしてください。誤点灯により、電池の残量低下につながる場合があります。
- ・背面にマグネットがついていますので、磁気に弱い機器の近くでの使用は避けて下さい。
- ・直射日光の当たる所や、熱器具の近くでの使用は避けて下さい。
- ・常温常湿の環境で使用してください。振動の多い所や、屋外での使用は避けて下さい。

本書に関してのご注意

- ・本書の内容に関して、予告なく変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を当社に無断で転載することは禁止されています。
- ・本書に関して、運用した結果の影響、過失による損傷等につきましては、当社は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

* 本製品の保証期間は1年です